


Navštívte spoločnosť Vermeer na stránke www.vermeer.com a vyhľadajte si predajcu techniky pre starostlivosť o stromy spoločnosti Vermeer vo svojom okolí.

Pred použitím tejto frézy na pne vám **pracovník požičovne** alebo technik **vysvetlí** celý nasledujúci **pracovný postup a všetky bezpečnostné pokyny**.

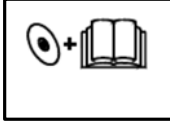

VÝSTRAHA: Nepoužívajte a nepokúšajte sa obsluhovať stroj, kým sa neoboznámite so správnou obsluhou a bezpečnosťou tejto frézy na pne. Prečítajte si návod na obsluhu. Prečítajte si bezpečnostné symboly pripravené na stroji. V **miestnej požičovni strojov si tiež môžete pozrieť video o obsluhu a bezpečnosti frézy na pne Vermeer**. Ak máte pochybnosti o obsahu alebo význame bezpečnostných pokynov alebo informácií týkajúcich sa obsluhy stroja, opýtajte sa na podrobnosti pracovníka požičovne alebo technika.

URČENÉ POUŽITIE Fréza na pne Vermeer SC30TX je fréza s pešou obsluhou a samostatným pohonom vybavená pásmi, určená výhradne na odstraňovanie pňov a koreňov stromov do podpovrchovej úrovne rezaním a frézovaním.

PRACOVNÝ POSTUP

1. Preprava frézy na pne

- Pred prepravou stroja na prívese alebo v nákladnom vozidle si v príručke k prívesu alebo nákladnému vozidlu prečítajte bezpečnostné informácie a informácie o nakladaní.
- Pred naložením stroja zdvihnite a zarovnajzte frézovací kotúč na stred. Na príves alebo nákladné vozidlo vychádzajte z úrovne zeme a schádzajte z nich priamo. Očistite stroj a dbajte na to, aby sa odpad nedostal na vozovku.
- Po naložení spustite frézovací kotúč na korbu prívesu alebo nákladného vozidla. Pred prepravou zabezpečte stroj v štyroch rohoch pomocou štandardných upevňovacích postupov.

2. Príprava frézy na pne na prevádzku

- Kontaktujte miestny informačný (One-Call) systém a informujte sa o umiestnení všetkých podzemných inžinierskych sietí v blízkosti pracovnej oblasti.
- Pred spustením stroja skontrolujte hladinu všetkých kvapalín stroja a stav vzduchového filtra.
- Pri obsluhu stroja musíte používať ochranné prostriedky. Vždy noste ochrannú prilbu, bezpečnostnú obuv, chrániče sluchu a ochranné okuliare. Ak pracujete v blízkosti dopravnej premávky, používajte reflexný odev.
- Prezrite pracovisko a odstráňte z okolia kmeňa/kmeňov voľné kusy dreva, kamene, drôty alebo iné nečistoty.
- Buďte obzvlášť opatrní pri používaní stroja na svahoch, kde môže dôjsť k prevráteniu. Používajte stroj takým smerom, ktorý umožní, aby bol obsluhujúci pracovník na hornej strane.
- Počas pojazdu medzi pňami vypnite pohon frézovacieho kotúča. Na stroji nikdy nejazdite.

3. Spustenie frézy na pne

- NEDOTÝKAJTE** sa ovládacej páky ramena počas štartovania motora. Umožní to kalibráciu systému prítomnosti obsluhy po naštartovaní motora a pred začatím prevádzky.
- Nastavte škrtiacu klapku na stredné otáčky a otočením kľúčového spínača v smere hodinových ručičiek naštartujte motor. Znížte otáčky motora na voľnobeh a počkajte, kým sa motor zahreje.

4. Frézovanie pňov

- Pomocou ovládacích pák pohonu pojazdu umiestnite stroj s frézovacím kotúčom na horný okraj kmeňa.
- Položením ruky na ovládaciu páku ramena aktivujte systém prítomnosti obsluhy. Zelená kontrolka prítomnosti obsluhy na operátorskej stanici sa rozsvieti a zostane svietiť tak dlho, kým má obsluha ruku na ovládacej páke. Systém prítomnosti obsluhy nepovolí zapnutie frézovacieho kotúča, kým nebudete mať ruku na ovládacej páke.
- Ak sa kontrolka prítomnosti obsluhy nerozsvieti, pustite páku aspoň na sekundu, aby sa vykonala kalibrácia, a znova položte ruku na páku.
- Zapnite vypínač pohonu frézovacieho kotúča. Rozsvieti sa zelená kontrolka zapnutého frézovacieho kotúča na stanici operátora. Frézovací kotúč sa odpojí, ak sa kontakt ruky s ovládacou pákou ramena preruší na 1 sekundu.
- Zvýšte otáčky motora na maximum a pomocou ovládacej páky ramena jemne frézovacím kotúčom prejdite cez kmeň.
- Frézovací kotúč dajte na stranu kmeňa, posuňte ho nižšie a spravte hlbší zárez. Veľkosť a rýchlosť rezu závisí od tvrdosti dreva.
- Opakujte, kým nedosiahnete potrebnú hĺbku alebo kým nezarežete do polovice priemeru frézovacieho kotúča. Peň nikdy nepodrezávajte. Podrezávanie môže spôsobiť silný spätný náraz stroja a poškodenie súčastí.
- Zdvihnite frézovací kotúč a pomocou ovládacích pák pohonu pojazdu presuňte stroj ďalej do kmeňa a opakujte rezy.

5. Odstraňovanie úlomkov

- Ak nahromadené úlomky prekážajú pri prevádzke stroja, zdvihnite a odpojte frézovací kotúč a zacúvajte so strojom preč od kmeňa.
- Dodržte postup odstavenia stroja. Úlomky odstráňte hrablami alebo lopatou.
- Znova naštartujte stroj, presuňte ho späť do rezacej polohy a pokračujte v rezaní.

6. Postup odstavenia stroja

- Jednu ruku držte na ovládacej páke ramena a znížte otáčky motora na voľnobeh.
- Keď motor dosiahne voľnobeh, vypnite prepínač pohonu frézovacieho kotúča alebo uvoľnite ovládaciu páku.
VÝSTRAHA: Po odpojení spojky sa bude frézovací kotúč ešte krátku dobu otáčať.
- Vypnite motor a vyťahnite kľúč. Skôr ako odídete od ovládačov obsluhy, počkajte, kým sa frézovací kotúč neprestane otáčať.
- Ak stroj vypínate v svahu, nasmerujte ho krížom cez svah, aby sa zabránilo pomalému pohybu zo zaparkovanej polohy. Ak to nie je možné, použite parkovací kolík alebo parkovaciu brzdu (podľa výbavy stroja).

Návod na obsluhu a príručka požičovne strojov sú k dispozícii v iných jazykoch. Obráťte sa na nás na adrese productsafety@vermeer.com. Se dispone del manual del operador y de la guía de centros de alquiler en otros idiomas. Póngase en contacto con productsafety@vermeer.com.

Pozrite si bezpečnostné pokyny na druhej strane

Navštívte spoločnosť Vermeer na stránke www.vermeer.com a vyhľadajte si predajcu techniky pre starostlivosť o stromy spoločnosti Vermeer vo svojom okolí.

Pred použitím tejto frézy na pne vám **pracovník požičovne** alebo technik **vysvetlí** všetky nasledujúce **bezpečnostné pokyny** a celý **pracovný postup**.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nižšie sú uvedené vybrané bezpečnostné pokyny. **Doplňujúce bezpečnostné informácie** sú obsiahnuté v **bezpečnostných symboloch** umiestnených na stroji a v **návode na obsluhu**. V tejto **požičovni strojov** si môžete **pozrieť video** o **obsluhu a bezpečnosti frézy na pne Vermeer**.



VÝSTRAHA: Keď je stroj v prevádzke, v jeho blízkosti nesmú byť žiadne prizerajúce sa osoby ani nechránení pracovníci.



NEBEZPEČENSTVO: Kontakt s rotujúcim frézovacím kotúčom bude mať za následok vážne zranenie, odtrhnutie častí tela alebo smrť.



- Rotujúci frézovací kotúč môže odhadzovať predmety.



- Kryt frézovacieho kotúča ponechajte spustený. Dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Pred prevozom stroja vypnite napájanie frézovacieho kotúča.



VÝSTRAHA: Predmety vymrštené rotujúcim frézovacím kotúčom môžu zraniť obsluhu.



- Z kmeňa a pracovnej oblasti odstráňte voľné kusy dreva, sekundárny porast, kamene, drôty a iné nečistoty.




- Používajte ochrannú prilbu, ochranné okuliare a štít na tvár.



VÝSTRAHA: Prejdenie/prevrátenie môže spôsobiť rozdrvenie.

- Vyhybajte sa situáciám, pri ktorých by mohlo dôjsť k prevráteniu stroja.
- Nezdržujte sa v blízkosti pásov.
- Zabráňte, aby ktokoľvek jazdil na stroji.



VÝSTRAHA: Pred údržbou, čistením, opravou alebo prepravou stroja postupujte podľa časti Postup odstavenia stroja vysvetlenej v návode na obsluhu.



VÝSTRAHA: Nedodržanie niektorých z predchádzajúcich bezpečnostných pokynov alebo pokynov uvedených na stroji alebo v návode na obsluhu môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť. Tento stroj možno použiť len na určené účely tak, ako je uvedené v návode na obsluhu.

Pracovný postup nájdete na opačnej strane